

مثال ٣ -٤ محرك تيار مستمر من نوع التوالي ذي أربعة أقطاب موصل على منبع جهده ٢٢٠ فولت ويسحب تيار مقداره ٥٢ أمبير عند الحمل الكامل. ملفوف لفا تموجياً وعدد موصلاته الكلية ٦٣٠ والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠٠١٨ وبيير، ومقاومة ملفات المنتج والمجال على الترتيب هي ٢، ١٠م و ١، ٥، ١٠م و ١، ٢. احسب سرعة دوران المحرك وكذلك عزم الدوران المطلوب إلى ٦٠٪ من قيمته عند الحمل الكامل، أوجد سرعة الدوران الجديدة.

$$\text{الحل} \quad p=4 \quad V_{in}=220V \quad I_a=52A \quad Z_a=630 \quad \Phi=0.018 \text{ wb} \quad R_a=0.2\Omega \quad R_{se}=0.1\Omega \quad T_r=0.6T_1$$

$$E_b = V_{in} - I_a(R_a + R_{se}) \\ = 220 - 52(0.2 + 0.1) = 204.4 \text{ V}$$

$$E_{b1} = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n_1}{60}$$

$$204.4 = \frac{4}{2} * 0.018 * 630 * \frac{n_1}{60}$$

$$n_1 = 541 \text{ rpm}$$

$$T_1 = E_b I_a / \omega_1 = 204.4 * 52 / (2\pi * 541 / 60) = 187.61 \text{ N.m}$$

$$T \propto I_a^2$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 0.6 = \frac{I_{a2}^2}{I_{a1}^2} = \frac{I_{a2}^2}{(52)^2}$$

$$I_{a2} = \sqrt{0.6 * (52)^2} = 40.3A$$

$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2}(R_a + R_{se}) \\ = 220 - 40.3(0.2 + 0.1) = 208 \text{ V}$$

$$\frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{n_2 \Phi_2}{n_1 \Phi_1} = \frac{n_2 I_{a2}}{n_1 I_{a1}}$$

$$\frac{208}{204.4} = \frac{n_2 * 40.3}{541 * 52}$$

$$n_2 = \frac{208 * 541 * 52}{204.4 * 40.3}$$

$$n_2 = 710 \text{ rpm}$$