

**مثال ٤ - محول أحادي الوجه** يعمل على جهد تردد ٥٠ ذبذبة/ثانية، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مربع المقطع طول ظلعيه ٢٠ سم وكثافة الفيض المغناطيسي العظمي المسموح بها للمرور في القلب الحديدي  $1000 \text{ خط/سم}^2$  - احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد  $3000/220$  فولت.

$$B = 1000 \text{ lines/cm}^2 \quad A = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2 \quad E_1 = 3000 \text{ V} \quad E_2 = 220 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$\Phi = BA = 1000 * 400 * 10^{-8} = 0.4 \text{ wb}$$

$$E = 4.44 f \Phi N$$

$$E_1 = 4.44 f \Phi N_1 \quad N_1 = 3000 / (4.44 * 50 * 0.4) = 338 \text{ turns}$$

$$E_2 = 4.44 f \Phi N_2 \quad N_2 = 220 / (4.44 * 50 * 0.4) = 25 \text{ turns}$$

**مثال ٤ - محول أحادي الوجه** قدرته ٢٥ كيلوفولت أمبير وعدد لفات الابتدائي ٥٠٠ والثانوي ٤٠ وصل الملف الابتدائي إلى منبع جهد قيمه ٣٠٠٠ فولت، احسب - تيار الملف الابتدائي - تيار الملف الثانوي عند الحمل الكامل - القوة الدافعة الكهربائية في الثانوي - أقصى تدفق في الدائرة المغناطيسية .

$$KVA = 25 \quad N_1 = 500 \quad N_2 = 40 \quad V_1 = 3000 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{40} = 12.5$$

$$V_2 = \frac{3000}{12.5} = 240V$$

$$I_1 = \frac{KVA}{V_1} = \frac{25 * 10^3}{3000} = 8.33A$$

$$I_2 = \frac{KVA}{V_2} = \frac{N_2}{N_1} I_1 = \frac{500}{40} * 8.33 = 104.13A$$

$$E_1 = 4.44 f \phi N_1$$