

أسباب توقف الدائرة عن العمل:

-1- في حالة فقد الجهد اللازم لتغذية متكامل الاربع الرئيسي

-2- في حالة تلف متكامل الاربع الرئيسي نفسه

-3- في حالة تلف احد عناصر الربط المستخدمة للربط بين خرج دائرة مولد المذبذبات ودخل متكامل الاربع الرئيسي عند ذلك تصل المذبذبة الرئيسية المستخدمة في عملية الانحراف الرئيسي فتتوقف الدائرة عن العمل بالكامل


-4- في حالة عدم وصول نبضات التزامن الرئيسية القادمة من كابل الداتا والواصلة الى داخل متكامل الاربع الرئيسي فتتوقف الدائرة عن العمل بالكامل

*خامساً : دائرة الانحراف الافقى (Horizontal)

تتكون الدائرة من ترانزستور الحافر الافقى الذى يعمل على تكبير المذبذبة الافقية الخارجى من متكامل المذبذبات (Oscillator) وتكبيرها بالقدر الكافى حتى لا تتلاشى ، وايضا على محول توفيقى يعمل على ربط وتوفيق بين ترانزستور الحافر الافقى وترانزستور الاربع الرئيسي ، وكذلك تكون من ترانزستور الاربع الرئيسي والذى يعمل على دمج المذبذبة الافقية مع نبضة التزامن الافقى ويخرج على مجموع الترانزستور خرج الانحراف الافقى.

*نظيرية عمل الدائرة:

يتم تغذية ترانزستور الحافر وترانزستور الاربع الرئيسي بجهد مستمر خارج من دائرة منظم الجهد (الباور سبلاى) ويدخل الى ترانزستور الحافر الافقى المذبذبة الافقية فى حدود 16250 ذ/ث خارجة من متكامل المذبذبات (Oscillator) فيعمل ترانزستور الحافر على تكبير المذبذبة الافقية وتخرج المذبذبة الافقية مكبرة على مجموع الحافر الافقى عبر ملفات المحول التوفيقى الى قاعدة ترانزستور الاربع الرئيسي فتكبرها القدر اللازم وفي هذه اللحظة تدخل نبضة التزامن الافقية القادمة من كارتة الشاشة والمنتقلة عبر اطراف كابل الداتا فتصل نبضة التزامن الافقية الى قاعدة ترانزستور الحافر الافقى وتنقل عبر ملفات المحول التوفيقى لتنصل الى قاعدة ترانزستور الاربع الرئيسي حيث يعمل ترانزستور الاربع الرئيسي على دمج نبضة التزامن الافقى مع المذبذبة الافقية لينتاج عن ذلك انحراف افقى يصل هذا الانحراف الى ملفات الانحراف الافقى الموضوع على عنق الشاشه لتحكم فى حركة الشاعر لتفاصيل الصورة افقيه

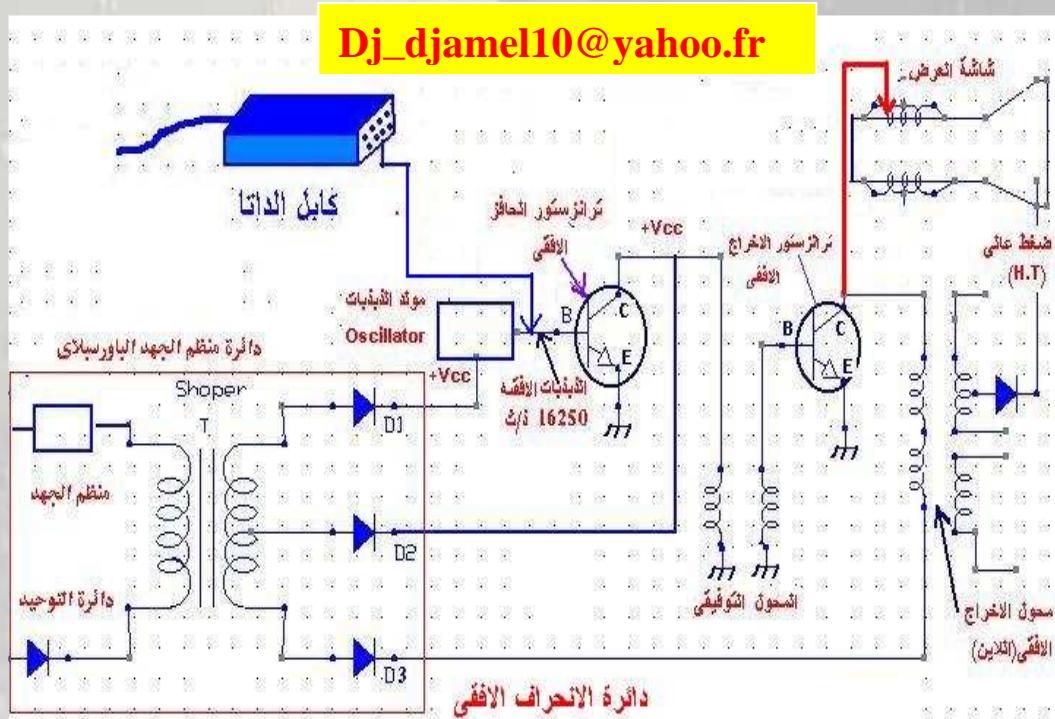

*أسباب توقف الدائرة عن العمل:-

-1- في حالة نقص الجهد المستمر لتغذية ترانزستور الاربع الرئيسي